

05.1;07

©1994

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ, ОБЛУЧЕННЫХ ЛАЗЕРОМ

В.С.Хмелевская, В.Г.Малынкин, Е.В.Базалеев

При структурном исследовании металлических твердых растворов на основе железа, никеля и меди, облученных ионными пучками разной природы и энергии, ранее было обнаружено [¹⁻³], что в некотором интервале радиационных параметров развивается неустойчивость и формируется состояние с особыми свойствами, которое мы идентифицировали как диссипативную структуру, предсказываемую термодинамикой необратимых процессов [⁴].

С другой стороны, известно, что при лазерном облучении в веществе возникают процессы и структуры, которые несомненно является следствием коллективных взаимодействий в твердом теле.

Представлялось целесообразным сравнение эффектов, вызываемых в одних и тех же материалах различными видами радиационного воздействия. Кроме того, существенный интерес вызывает также определение глубины радиационных изменений в материале.

В данном эксперименте использовались сплавы системы Fe-Cr-Ni (Fe-20Cr-20Ni) и Fe-Cr (Fe-18Cr и Fe-12Cr-Mo-W-V-Nb), а также чистое железо. Образцы представляли собой пластинки толщиной 1-2 мм. Сплавы Fe-18Cr и Fe-20Cr-20Ni были подвергнуты закалке, сталь Fe-12Cr-Mo-W-V-Nb — типовой термообработке (нормализация+отпуск). В результате все образцы были в однородном состоянии, при их рентгенодифракционном исследовании регистрировались только линии чистого металла или твердого раствора. Из образцов были приготовлены шлифы, затем электролитически удален слой, поврежденный при деформации. Затем образцы облучали с помощью лазера ЛТИ-406 (твёрдотельный лазер YAG:Nd с длиной волны 1.06 мкм) в режиме модулированной добротности с длительностью импульса 10-20 нс. Размер пятна составлял 3-5 мм, энергия импульса оставалась примерно постоянной (0.16-0.17 Дж), кроме одной из серий, где она варьировалась от 0.03 до 0.16 Дж. Импульсы посыпались многократно с частотой 14 Гц, общее число импульсов изменялось от 1 до 560.

Как полагают [⁵], при указанных параметрах главным видом воздействия является возникновение ударной волны,

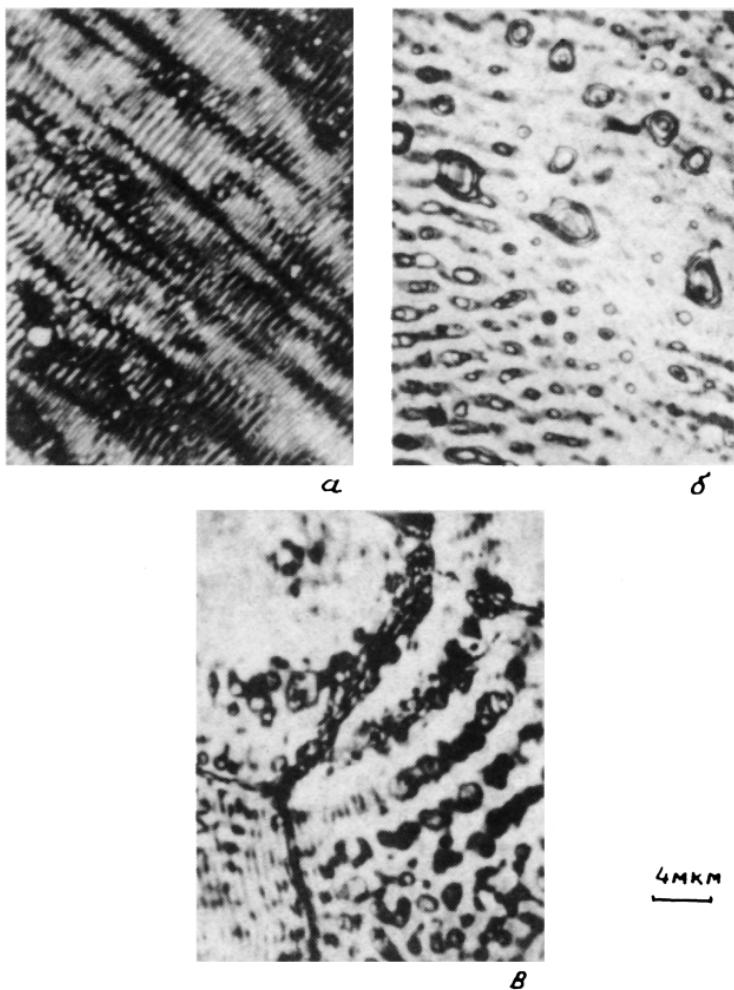


Рис. 1. Структура микрорельефа после лазерного облучения в сплаве Fe-12Cr-Mo-W-V-Nb:
 а — 100 импульсов, б — 200 импульсов, в — 300 импульсов.

причем волны разгрузки у поверхности могут приводить к плавлению, испарению или выбросу материала. При этом поглощение излучения происходит в тонком слое порядка 1–0.1 мкм.

Облученные лазером образцы исследовались металлографически с поверхности и по глубине поврежденного слоя, кроме того, измерялась их микротвердость. Измерения выполняли с малой нагрузкой (20 г, глубина отпечатка 2 мкм), т. к. предполагалось, что измененный слой может составлять всего лишь несколько микрон и, кроме того, он, по-видимому, существенно неоднороден.

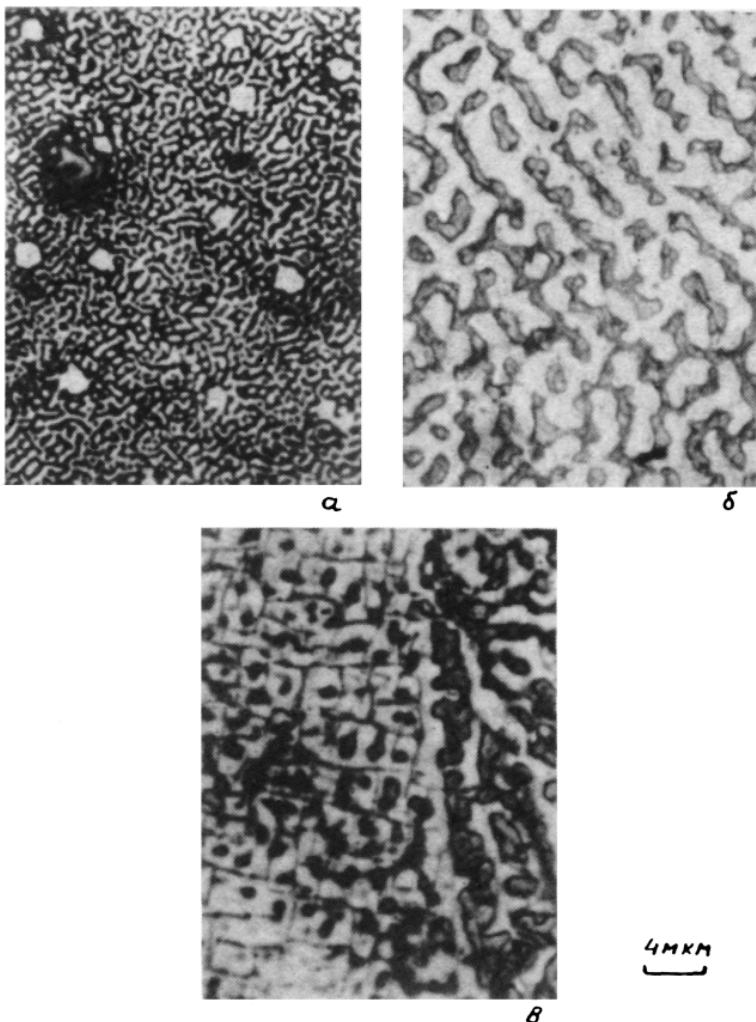


Рис. 2. Структура микрорельефа после лазерного облучения (150 импульсов) в железе (*α*), сплаве Fe–Cr–Ni (*β*) и сплаве Fe–Cr (*γ*).

Результаты показывают, что лазерное воздействие приводит к значительным изменениям структуры и свойств исследованных материалов.

Так, микротвердость сплава Fe–12Cr–Mo–W–V–Nb после облучения увеличивалась на 20–30%. Существенных различий этой характеристики в зависимости от энергии импульса и от числа импульсов при постоянной энергии импульса не обнаружено.

В то же время при изменении числа импульсов наблюдаются заметные изменения в микроструктуре рельефа. После однократного лазерного воздействия никаких дополнительных деталей в микроструктуре не появляется. Далее (100 импульсов) наблюдаются хорошо известные

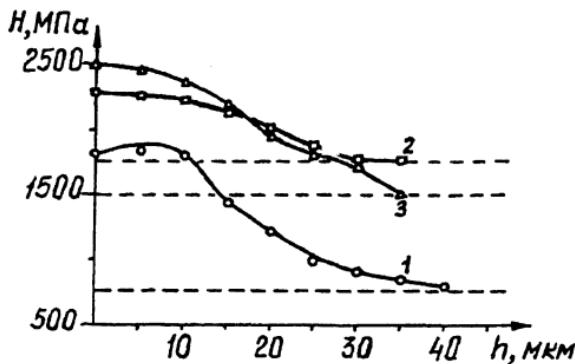


Рис. 3. Изменение микротвердости с глубиной от поверхности в железе (1) и сплавах Fe-Cr (2) и Fe-Cr-Ni (3) после лазерного облучения.

пространственно-периодические структуры (ППС), представляющие собой линейчатую решетку с длиной волны, близкой к длине волны падающего излучения — 1.06 мкм [6]. Области ППС расположены пятнами на облученной поверхности, причем оказывается, что период данной одномерной решетки несколько отличается для разных участков (0.8–1.7 мкм).

При увеличении числа импульсов на образцах появляются характерные пятна, внутри которых поверхность претерпела эрозию, причем эти пятна никак не связаны с "первичными ППС" с периодом 1 мкм. При дальнейшем увеличении числа импульсов пятна начинают организовываться, образуя линейчатые или концентрические структуры. Описанная эволюция показана на рис. 1, а–в.

Предыдущие исследования тех же материалов, облученных пучками или плазмой [1–3], показали, что радиационное воздействие приводит к появлению гетерофазности в ранее однородном равновесном сплаве — по-видимому, оно индуцирует появление областей сильно дефектных и слабоповрежденных. Можно предположить, что здесь наблюдаются аналогичные процессы — эрозионные пятна есть результат более быстрого испарения из областей с сильно поврежденной структурой.

Исследование облученных лазером модельных сплавов с различной кристаллической решеткой — Fe–20Cr–20Ni (ГЦК) и Fe–18Cr (ОЦК), а также чистого железа показало, что во всех материалах наблюдаются изменения микротвердости: в железе — увеличение на 125%, в сплаве Fe–Cr и в сплаве Fe–Cr–Ni — примерно на 50%. Одновременно появляются изменения в рельфе, характерные для развития неустойчивости (рис. 2, а–в). Структуры на рис. 2, а и 2, б весьма подобны, хотя одна получена для чистого железа, другая — для сплава Fe–Cr–Ni.

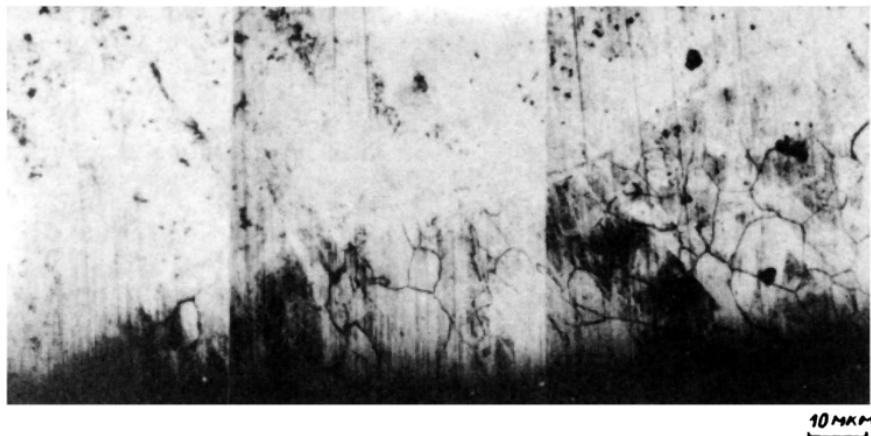


Рис. 4. Структура поврежденного слоя в сплаве Fe-Cr после лазерного облучения.

На рис. 2,в показана граница зерна в сплаве Fe-Cr. Видно, что в одном из зерен образуется рельеф, подобный рельефу 2а и 2б, однако в другом зерне (очевидно, с другой кристаллографической ориентировкой) наблюдаются квадратные ячейки, декорированные примесями, имеющимися в металле. Здесь можно напомнить, что подобные квадратные бенароподобные ячейки (правда, с другим характерным размером) мы наблюдали электронно-микроскопически в кристаллографической плоскости {100} после облучения ионными пучками того же сплава [1].

Для определения глубины лазерного воздействия были приготовлены шлифы образцов, разрезанных перпендикулярно облученной поверхности. Как показывают измерения микротвердости по глубине образцов (рис. 3), упрочненный слой во всех исследованных материалах составляет около 30 микрон. Металлографическое исследование обнаруживает области измененной травимости примерно такой же глубины (рис. 4). Как и в случае ячеек, граница поврежденной области декорирована примесями.

Обнаруженная глубина радиационного повреждения, как видно из приведенных данных, существенно превосходит глубину проникновения лазерного излучения, предсказываемую теорией (10^{-6} – 10^{-7} м) [5].

Список литературы

- [1] *Khmelevskaya V.S., Malynkin V.G., Solov'ev S.P.* // J. Nucl. Mater. 1993. V. 199. P. 214.
- [2] *Khmelevskaya V.S., Malynkin V.G., Solov'ev S.P.* // Phase Transitions. 1991. V. 29. P. 157.
- [3] *Хмелевская В.С., Соловьев С.П., Малынкин В.Г.* // Итоги науки и техники. Сер. Пучки заряженных частиц. 1990. Т. 2.
- [4] *Николис Г., Пригожин И.* Самоорганизация в неравновесных системах, М.: Мир, 1979.
- [5] *Афанасьев Ю.В., Крохин О.Н.* // ЖЭТФ. 1967. Т. 52. № 4. С. 966.
- [6] *Емельянов В.И., Уварова И.Ф.* // ЖЭТФ. 1988. Т. 97. № 8. С. 255.

Поступило в Редакцию
26 апреля 1994 г.
